

YJ-35 型 静态电阻应变仪

使用说明书

华东电子仪器厂

YJ-35 型静态电阻应变仪说明书

一、概述

YJ-35 型静态电阻应变仪是一种带有 W78E58 单片微处理器的智能化应变仪，主机内带十点转换桥路，还可配合 YZ-22 型转换箱可进行多点测量。它采用成型机箱，外观美丽，维护方便。它具有测量热电势自动补偿的功能，具有单片桥路非线性修正及自动调零功能，因此预热时间短、测量精度高、稳定性好。YJ-35 型静态电阻应变仪可通过标准 CENTRONICS 打印接口外接打印机，还可通过 RS232 接口与 PC 机相连，完成复杂的测量与数据处理任务，它是科研单位及工矿企业理想的应变测量仪器。

二、主要技术指标

- (1) 量程：0~±30000 $\mu\epsilon$
- (2) 分辨率：1 $\mu\epsilon$
- (3) 基本误差限：不大于±0.1%±2 $\mu\epsilon$
- (4) 测量速度：每秒 3 点
- (5) 电桥电压：±1.2 V DC
- (6) 初始零点范围：±30000 $\mu\epsilon$
- (7) 适用电阻应变计阻值：60~1000 Ω
- (8) 测量点数：主机内带 10 点；主机配转换箱最多 100 点（含主机内带的 10 点）。
- (9) 显示方式：LED 显示（2 位序号，1 位符号，5 位测量值）。
- (10) 灵敏系数：应变仪的灵敏系数按 K=2.000 设计（可通过参数设定修改，范围：1.000~9.999）
- (11) 稳定性：A：零点漂移不大于±5 $\mu\epsilon$ /4h
B：读数漂移不大于±0.1%±2 $\mu\epsilon$ /4h
- (12) 温度变化影响：温度对零点漂移和上限实际测量值的变化均不大于±5 $\mu\epsilon$ /°C
- (13) 输出方式：可以由并行打印接口（标准 CENTRONICS 接口）外接打印机。
- (14) RS232 串行接口：双向信息通讯（联机测量）。
- (15) 供电电源：交流 220V，50Hz
- (16) 工作环境条件：温度：0°C~40°C

相对湿度：30%~85%

(17) 外形尺寸：270*150*240mm

(18) 重量：约 3.5Kg

三、原理框图及程序流程图

1. 原理框图见图 1
2. 程序流程图见图 2

四、使用方法

1. 工作条件

本仪器应在下列条件下使用：

环境温度：0℃~40℃

相对湿度：30%~85%

仪器周围无腐蚀性气体及强磁场干扰

仪器使用时避免强烈的震动与冲击。

供电电源：频率 50Hz，电压 AC 220V \pm 10%。仪器预热时间为 30 分钟

2. 仪器的连接

- (1) 将 YJ-35 型静态电阻应变仪所带的三芯电源插头连到电源线上，注意电源插头接线的要求，如图 3 所示。注意：错误的接法会损坏仪器或引起测量误差，否则由此而引起仪器的损坏不属保修范围。特别注意要有良好的接地，若不能保证电源插头座上有良好的接地，则一定要用专用的接地线连接到仪器后面板的接地接线柱上。
- (2) 按照图 4 将随机所带的二根连接电缆分别连接到应变仪与 YZ-22 型转换箱的七芯及 24 芯插座上。
- (3) YJ-35 型静态电阻应变仪后面板打印机接口插座与打印机连接好。
- (4) 按转换箱使用说明，正确设定箱号和全桥、半桥或单片方式，并正确连接被测应变计或电阻应变式传感器。
- (5) 测量：测量导线采用屏蔽电缆。

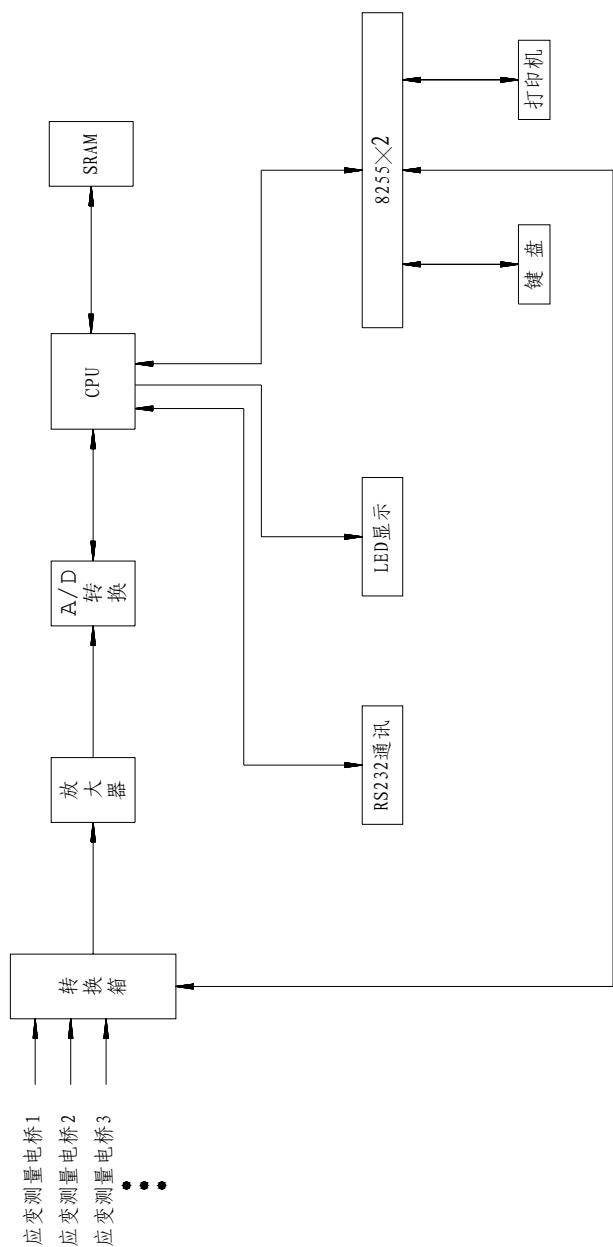


图1、电原理图

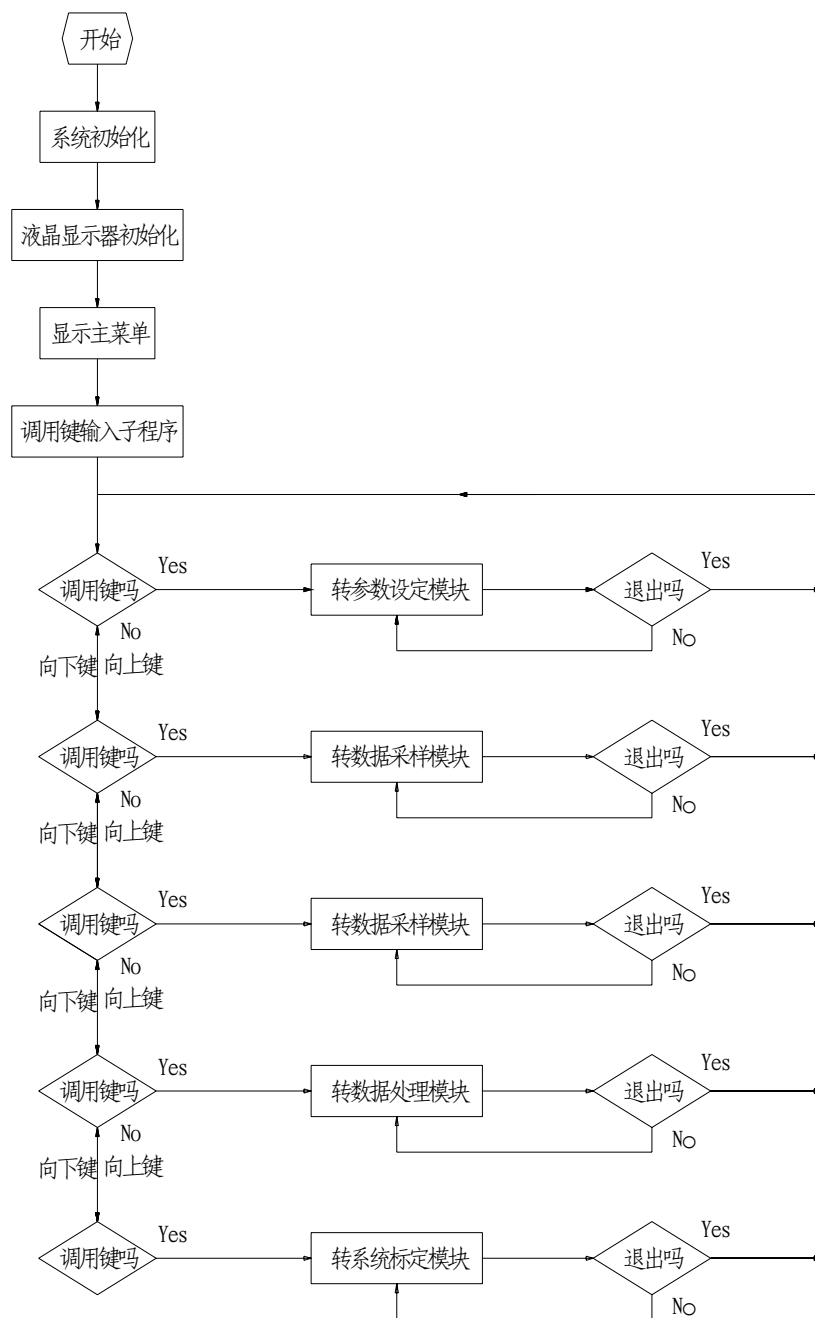


图2、程序流程图

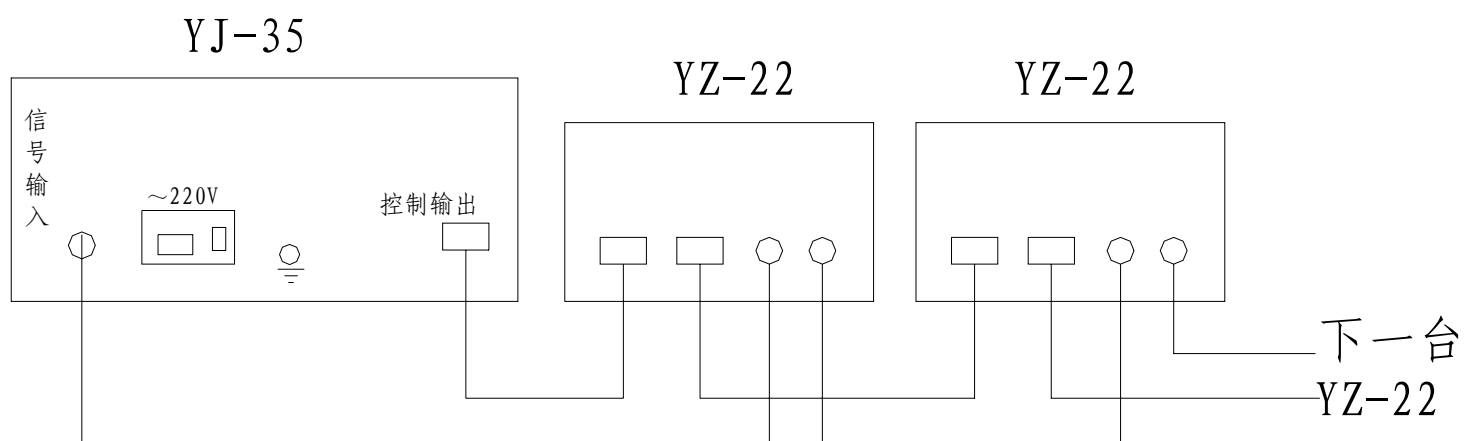
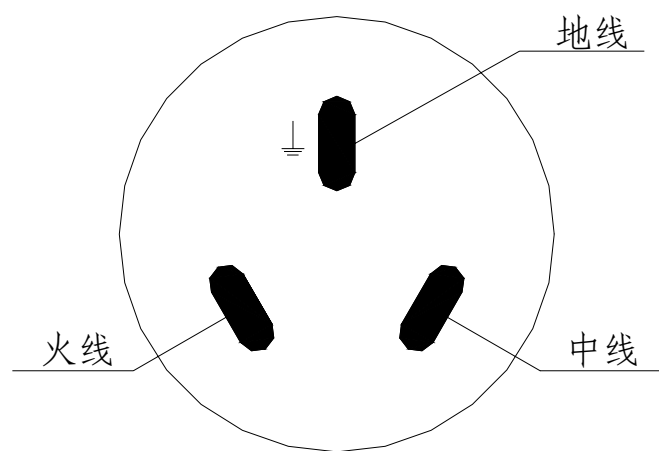


图4、应变仪与YZ-22型转换箱连接示意图

3. 仪器的使用

(1) 开机

开启 YJ-35 型静态电阻应变仪的电源开关，若需用外接打印机，则应先接通打印机电源，再接通 YJ-35 静态电阻应变仪电源。仪器显示“Hd yJ-35”等字样，此时，仪器进入初始状态。

(2) 设定的操作

设定的参数共有七个：n1、n2、n3、n4、n5、n6、F8、F9，分别代表灵敏系数、起始通道、终止通道、显示亮度、桥路方式、通讯方式、密码、标定系数。灵敏系数为 1.000~9.999 之间的任意值，默认值为 2.000；起始通道指的是需要自动测量的起始通道，默认值为 00；终止通道指的是需要自动测量的终止通道，默认值为 99 通道；显示亮度指的是 LED 显示的亮度，0~9 之间的任意值；桥路方式指的是电桥工作方式，有 (2) -1/4 桥、(1) -半桥、(0) -全桥三种工作方式；通讯方式是指仪器与上位机之间是否允许通讯，(0) -不允许，(1) -允许；密码是为了标定值的安全而设的，只有密码完全一致时才能修改标定系数；标定系数标定所得的值。第一次开机显示的各参数的值就是默认值，即开机不设定任何参数，机器也能按该参数值进行工作。

(3) 调零

在初始状态时，按“调零”键，YJ-35 型静态电阻应变仪则把从起始点到终止点的初始不平衡值测量出来，并把结果存于内存，作为测量时的初始零点，可以按“显示”键，再按“调零”键，则自动显示从起始点到终止点的初始不平衡值，显示结束后，回到初始状态。

(4) 手动测量

按“手动”键，YJ-35 型静态电阻应变仪则测量起始点的应变量，并显示通道号及应变量，可以按“向下”键来测量第二点的应变量，依次类推，可以测量到终止点的应变量；同样，也可以按“向上”键测量终止点的应变量直到起始点，这样循环转换，可以测量到起始点与终止点中的每一点的应变量；还可按“手动”键，则再测一次当前点的应变量，测量结束后，按“Exit”键返回初始状态。

(5) 自动测量

在初始状态时，按“测量”键，则 YJ-35 型静态电阻应变仪对从

起始点到终止点以每秒 3 次的速度测量每一点的应变值，并存储于内存中，结束后自动返回初始状态，可以按“显示”键，再按“测量”键，显示每一点的测量值，显示结束后，自动返回初始状态。

(6) 联机测量

当通讯方式参数 n6 为“1”时，上位机随时可以与 YJ-35 型静态电阻应变仪进行通讯，只要 YJ-35 型静态电阻应变仪回到初始状态，就把一切控制权交给上位机，仪器本身则不能作任何操作。

(7) 标定

- a. 当灵敏系数为 2.000，标定系数为 10000，仪器处在初始状态时，把模拟仪接到 YJ-35 静态电阻应变仪的第 0 点，使模拟仪的标称值为 $00000\mu\varepsilon$ ，按“调零”键，测得该点的不平衡值；
- b. 使模拟仪的标称值为 $+10000\mu\varepsilon$ ，按“手动”键，得到该点的测量值，把该测量值设为标定系数；
- c. 使模拟仪的标称值为 $00000\mu\varepsilon$ ，按“调零”键，测得地 0 点的初始不平衡值，按“手动”键，得到测量值，分别使模拟仪送入 $+0\mu\varepsilon$ 和 $+10000\mu\varepsilon$ 标称值讯号，应变仪应分别显示 $\pm 00000\mu\varepsilon$ 和 $+10000\mu\varepsilon$ ，若不正确应重复上述 a~c 项直至模拟仪标称值为 $0\mu\varepsilon$ ，应变仪显示为 $\pm 00000\mu\varepsilon$ ，模拟仪标称值为 $+10000\mu\varepsilon$ ，应变仪显示为 $+10000\mu\varepsilon$ 为止。

★密码为“888”。

★注意：请把出厂时的“系数”值记录下来，以后在测试中万一“系数”值丢失，而又无法标定时可以把记录的数重新设定进去，以保证机器正常工作。

(8) 打印

当仪器处于初始状态时，按“打印”键，则 YJ-33 型静态电阻应变仪外接的打印机会打印出最后一次自动测量（起始点~终止点）的值，结束后自动返回初始状态。

五、 运输、储存

1. 仪器运输时应按出厂包装规则装好，可用飞机、火车、汽车、轮船等工具运输，运输时不应受风雪侵袭，要小心轻放避免剧烈震动和撞击；

2. 仪器使用完毕应切断电源，盖上防尘罩防止灰尘；
3. 若仪器长期不使用，要把全部连接线拆除，套上塑料袋，装入包装盒内，每三个月应通电 4 小时，检查仪器工作是否正常；
4. 从仪器出厂日起 18 个月内，凡属仪器制造质量所引起的故障，可送回制造厂免费负责保修，若因用户使用和保管不当引起仪器损坏，则由用户自行负责修理费用。

六、 产品成套性

1. YJ-35 型静态电阻应变仪一台
2. 附件
 - (1) 电源线 1 根
 - (2) 信号连接线 1 根
 - (3) 转换箱连接线 1 只
 - (4) RS232 连线 1 根
 - (5) 校验电阻 $2 \times 120\Omega$ 1 只
 - (6) 接线端头 UT1.5-2 40 只
4. 出厂技术文件
 - (1) 使用说明书 1 份
 - (2) 产品合格证 1 份
 - (3) SONY 刻录盘 CD-R（与 YJ-35 配套的 PC 机工作软件 1 套）1 张

七、 附录

表（1）信号输入七芯插座接线表

脚 号	信 号 名
1	+EX（桥压正）
2	-EX（桥压负）
3	+SE（桥压正反馈）
4	地线
5	-SE（桥压负反馈）
6	-SIG（信号正）
7	+SIG（信号负）

表（2）控制输出插座接线表

脚号	信号名	脚号	信号名
1	1（地址）	14	GND
2	2（地址）	15	
3	4（地址）	16	
4	8（地址）	17	
5	10（地址）	18	
6	20（地址）	19	U ₃ （修正）
7	40（地址）	20	
8	80（地址）	21	+5V
9	100（地址）	22	+5V
10	200（地址）	23	+12V
11	400（地址）	24	+12V
12	800（地址）	25	+12V
13	GND		

表（3）打印机插座接线表

脚号	信号名	脚号	信号名
1	STB	7	D ₅
2	D ₀	8	D ₆
3	D ₁	9	D ₇
4	D ₂	11	BUSY
5	D ₃	19	地线
6	D ₄	20	地线

表（4）RS232 插座接线表

脚 号	信 号 名
2	接收
3	发送
5	地线